

Hubbell EDGEConnect™ Screwless Termination Decorator Switches Installation Instructions – English	Commutateurs Hubbell EDGEConnect ^{MC} décoratifs avec bornes sans vis Directives de montage – Français	Hubbell EDGEConnect™ Interruptores de Terminación sin Tornillos Instrucciones de Instalación - Español																																																												
<p>GENERAL INFORMATION</p> <ol style="list-style-type: none"> NOTICE: For installation by a qualified electrician in accordance with national and local electrical codes and the following instructions. CAUTION: RISK OF ELECTRICAL SHOCK. Disconnect power before installing. Never wire energized electrical components. CAUTION: FOR USE WITH COPPER CONDUCTORS ONLY. Check that the device's type and rating are suitable for the application. NOTE: When fluorescent loads are controlled by lighted switches, the lamp may occasionally flicker when the switch is in the off position. Conductors shall be sized in accordance with the 60 °C column of Table 310.16 of the National Electrical Code or Table 2 of the Canadian Electrical Code. Conductor insulation shall be rated 90 °C or higher. Conductor Sizing: 	<p>RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX</p> <ol style="list-style-type: none"> AVIS - Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux et selon les directives suivantes. ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Débrancher le circuit avant de procéder au montage. Ne jamais câbler des composants électriques dans un circuit sous tension. ATTENTION - EMPLOYER UNIQUEMENT DES CONDUCTEURS EN CUIVRE HOMOLOGUÉS UL. S'assurer que le type et les caractéristiques nominales de ce dispositif conviennent à l'application. REMARQUE - Lorsque des charges fluorescentes sont commandées par des commutateurs lumineux, la lampe peut parfois scintiller quand le commutateur est à OFF. Le calibre des conducteurs sera conforme au tableau 2 du Code canadien de l'électricité. L'isolation des conducteurs doit être de 90 °C ou plus. Calibre des conducteurs admissibles 	<p>INFORMACIÓN GENERAL</p> <ol style="list-style-type: none"> AVISO: Para instalación por un electricista calificado de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales y las siguientes instrucciones. PRECAUCIÓN: Desconecte la alimentación antes de instalar. Nunca cablee componentes eléctricos energizados. PRECAUCIÓN: UTILICE SOLO CONDUCTORES DE COBRE LISTADOS POR UL/CSA/ANCE. Compruebe que el tipo y la clasificación del dispositivo son adecuados para la aplicación. NOTA: Cuando las cargas fluorescentes se controlan mediante interruptores iluminados, la lámpara puede parpadear ocasionalmente cuando el interruptor está en la posición de apagado. Seleccione conductores de acuerdo con la columna de 60 °C de la Tabla 310-16 del Código Eléctrico Nacional o la Tabla 2 del Código Eléctrico Canadiense o la NMX-001-SEDE Tabla 310-15(b)(16). Tamaño de los conductores: 																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Switch Rating</th> <th>STRANDED WIRE</th> <th>SOLID WIRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15A & 20A</td> <td>14 AWG – 10 AWG</td> <td>14 AWG – 10 AWG</td> </tr> </tbody> </table>	Switch Rating	STRANDED WIRE	SOLID WIRE	15A & 20A	14 AWG – 10 AWG	14 AWG – 10 AWG	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Courant du commutateur</th> <th>CONDUCTEURS TORONNÉS</th> <th>CONDUCTEURS MASSIFS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15A & 20A</td> <td>14 AWG – 10 AWG</td> <td>14 AWG – 10 AWG</td> </tr> </tbody> </table>	Courant du commutateur	CONDUCTEURS TORONNÉS	CONDUCTEURS MASSIFS	15A & 20A	14 AWG – 10 AWG	14 AWG – 10 AWG	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Clasificación del interruptor</th> <th>CABLE</th> <th>ALAMBRE SÓLIDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15A & 20A</td> <td>14 AWG – 10 AWG</td> <td>14 AWG – 10 AWG</td> </tr> </tbody> </table>	Clasificación del interruptor	CABLE	ALAMBRE SÓLIDO	15A & 20A	14 AWG – 10 AWG	14 AWG – 10 AWG																																										
Switch Rating	STRANDED WIRE	SOLID WIRE																																																												
15A & 20A	14 AWG – 10 AWG	14 AWG – 10 AWG																																																												
Courant du commutateur	CONDUCTEURS TORONNÉS	CONDUCTEURS MASSIFS																																																												
15A & 20A	14 AWG – 10 AWG	14 AWG – 10 AWG																																																												
Clasificación del interruptor	CABLE	ALAMBRE SÓLIDO																																																												
15A & 20A	14 AWG – 10 AWG	14 AWG – 10 AWG																																																												
<p>SCREWLESS TERMINAL FEATURES</p> <ul style="list-style-type: none"> Each terminal has a plunger, a wiring chamber, and a screwdriver leverage point. See Fig. 1 Device comes ready to wire from the factory with plungers in the "up" position. See Fig. 2. Plungers must be up before a wire can be inserted into the wiring chamber. Wires cannot be inserted if the plungers are in the "down" position. See Fig. 3. 	<p>CARACTÉRISTIQUES DES BORNES SANS VIS</p> <ul style="list-style-type: none"> Chaque borne est dotée d'un poussoir, d'une chambre de câblage et d'un point de levier pour tournevis. Voir la Fig. 1. Le dispositif est livré prêt à câbler à partir de l'usine avec les poussoirs en position "haute". Consulter la Fig. 2. Les poussoirs doivent être en position haute avant qu'un fil puisse être inséré dans la chambre de câblage. Il est impossible d'insérer les conducteurs lorsque les poussoirs sont en position "basse". Consulter la Fig. 3. 	<p>CARACTERÍSTICAS DE LA TERMINAL SIN TORNILLOS</p> <ol style="list-style-type: none"> Cada terminal tiene un émbolo, una cámara de cableado y un punto de apalancamiento del destornillador. Ver Fig. 1 El dispositivo viene listo para cablear desde la fábrica con émbolos en la posición "arriba". Ver Fig. 2. Los émbolos deben estar levantados antes de que se pueda insertar un cable en la cámara de cableado. Los cables no se pueden insertar mientras los émbolos están "abajo". Ver la Fig. 3. 																																																												
<p>WARNINGS</p> <ol style="list-style-type: none"> EACH TERMINAL IS RATED FOR USE WITH A SINGLE CONDUCTOR ONLY. ENSURE THERE ARE NO STRAY WIRE STRANDS EXPOSED. DO NOT TIN CONDUCTORS. DO NOT USE WIRING FERRULES. 	<p>AVERTISSEMENTS</p> <ol style="list-style-type: none"> CHAQUE BORNE EST HOMOLOGUÉE POUR ÊTRE UTILISÉE AVEC UN SEUL CONDUCTEUR. S'ASSURER QUE TOUS LES BRINS DES CONDUCTEURS SONT BIEN INSÉRÉS. NE PAS ÉTAMER LES CONDUCTEURS. NE PAS UTILISER D'EMBOUITS DE CÂBLAGE. 	<p>ADVERTENCIAS</p> <ol style="list-style-type: none"> CADA TERMINAL ESTA DESIGNADA PARA USO CON UN SOLO CONDUCTOR. ASEGURESE DE QUE NO HAYA HILOS DE ALAMBRE EXPUESTOS. NOTA: Asegúrese de que todos los émbolos estén en la posición "arriba". Siga la Fig. 4 si un émbolo está en la posición "abajo". NO UTILICE CONDUCTORES ESTAÑADOS. NO UTILICE CONECTORES O TERMINALES DE CABLEADO. 																																																												
<p>WIRING INSTRUCTIONS</p> <ol style="list-style-type: none"> Ensure the supply conductors are de-energized by turning OFF the upstream overcurrent protective device. Strip all applicable conductors according to the strip gauge (1/2 in.) in Fig. 5. NOTE: Ensure all plungers are in the "up" position. Follow Fig. 4 if a plunger is in the "down" position. Insert conductors into the appropriate wiring chambers according to Table 1. See Fig. 6. 	<p>DIRECTIVES DE CÂBLAGE</p> <ol style="list-style-type: none"> S'assurer que les conducteurs d'alimentation sont hors tension en mettant à OFF le dispositif de protection contre les surintensités en amont. Dénuder tous les conducteurs visés selon le gabarit de dénudage (12.7 mm) de la Fig. 5. REMARQUE - S'assurer que tous les poussoirs sont en position "haute". Se conformer à la Fig. 4 si un poussoir est en position "basse". Insérer les conducteurs dans les chambres de câblage appropriées conformément au Tableau 1. Voir la Fig. 6. 	<p>INSTRUCCIONES DE APERTURA</p> <ol style="list-style-type: none"> Asegúrese de que los conductores de alimentación estén desenergizados apagando el dispositivo de protección contra sobre corriente arriba. Pelar todos los conductores aplicables de acuerdo con el medidor de tiras (12.7 mm) en la Fig. 5. NOTA: Asegúrese de que todos los émbolos estén en la posición "arriba". Siga la Fig. 4 si un émbolo está en la posición "abajo". Inserte los conductores en las cámaras de cableado apropiadas de acuerdo con la Tabla 1. Ver Fig. 6. 																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TERMINAL (plunger color)</th> <th>3-WAY</th> <th>Single Pole</th> <th>CONDUCTOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GND (Green)</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>Equipment grounding conductor (bare, green or green/yellow)</td> </tr> <tr> <td>A [2X] (Red)</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>Common (black)</td> </tr> <tr> <td>B (Black)</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>Traveler 1 (red/black)</td> </tr> <tr> <td>C (Black)</td> <td>X</td> <td>-</td> <td>Traveler 2 (red/black)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Table 1</p>	TERMINAL (plunger color)	3-WAY	Single Pole	CONDUCTOR	GND (Green)	X	X	Equipment grounding conductor (bare, green or green/yellow)	A [2X] (Red)	X	X	Common (black)	B (Black)	X	X	Traveler 1 (red/black)	C (Black)	X	-	Traveler 2 (red/black)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>BORNE (couleur du poussoir)</th> <th>3 voies</th> <th>Uni-polaire</th> <th>CONDUCTEUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MALT (Vert)</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>Conducteur de mise à la terre du matériel (nu, vert ou vert/jaune)</td> </tr> <tr> <td>A [2X] (Rouge)</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>Commun (noir)</td> </tr> <tr> <td>B (Noir)</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>Volant 1 (rouge/noir)</td> </tr> <tr> <td>C (Noir)</td> <td>X</td> <td>-</td> <td>Volant 2 (rouge/noir)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tableau 1</p>	BORNE (couleur du poussoir)	3 voies	Uni-polaire	CONDUCTEUR	MALT (Vert)	X	X	Conducteur de mise à la terre du matériel (nu, vert ou vert/jaune)	A [2X] (Rouge)	X	X	Commun (noir)	B (Noir)	X	X	Volant 1 (rouge/noir)	C (Noir)	X	-	Volant 2 (rouge/noir)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TERMINAL (color del émbolo)</th> <th>3 VÍAS</th> <th>Polo único</th> <th>DIRECTOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GND (Verde)</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>Conductor de puesta a tierra del equipo (desnudo, verde o verde/amarillo)</td> </tr> <tr> <td>A [2X] (Rojo)</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>Común (negro)</td> </tr> <tr> <td>B (Negro)</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>Línea 1 (rojo/negro)</td> </tr> <tr> <td>C (Negro)</td> <td>X</td> <td>-</td> <td>Línea 2 (rojo/negro)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cuadro 1</p>	TERMINAL (color del émbolo)	3 VÍAS	Polo único	DIRECTOR	GND (Verde)	X	X	Conductor de puesta a tierra del equipo (desnudo, verde o verde/amarillo)	A [2X] (Rojo)	X	X	Común (negro)	B (Negro)	X	X	Línea 1 (rojo/negro)	C (Negro)	X	-	Línea 2 (rojo/negro)
TERMINAL (plunger color)	3-WAY	Single Pole	CONDUCTOR																																																											
GND (Green)	X	X	Equipment grounding conductor (bare, green or green/yellow)																																																											
A [2X] (Red)	X	X	Common (black)																																																											
B (Black)	X	X	Traveler 1 (red/black)																																																											
C (Black)	X	-	Traveler 2 (red/black)																																																											
BORNE (couleur du poussoir)	3 voies	Uni-polaire	CONDUCTEUR																																																											
MALT (Vert)	X	X	Conducteur de mise à la terre du matériel (nu, vert ou vert/jaune)																																																											
A [2X] (Rouge)	X	X	Commun (noir)																																																											
B (Noir)	X	X	Volant 1 (rouge/noir)																																																											
C (Noir)	X	-	Volant 2 (rouge/noir)																																																											
TERMINAL (color del émbolo)	3 VÍAS	Polo único	DIRECTOR																																																											
GND (Verde)	X	X	Conductor de puesta a tierra del equipo (desnudo, verde o verde/amarillo)																																																											
A [2X] (Rojo)	X	X	Común (negro)																																																											
B (Negro)	X	X	Línea 1 (rojo/negro)																																																											
C (Negro)	X	-	Línea 2 (rojo/negro)																																																											
<ol style="list-style-type: none"> Push each plunger to the down position to terminate each conductor. See Fig. 7. Mount device in box and secure cover or wall plate. 	<ol style="list-style-type: none"> Pousser chaque poussoir vers le bas pour connecter chaque conducteur. Consulter la Fig. 7. Monter le dispositif dans la boîte et fixer le couvercle ou la plaque murale. 	<ol style="list-style-type: none"> Empuje cada émbolo hacia abajo para terminar cada conductor. Ver Fig. 7. Monte el dispositivo en la caja y asegure la cubierta o placa de pared. 																																																												
<p>REMOVAL INSTRUCTIONS</p> <p>To release a conductor, insert a 1/8" - 3/16" flat-head screwdriver into the slot of the plunger. See Fig. 4. Using the provided leverage point, lift the plunger until it is in the "up" position. Remove the conductor. DO NOT USE PLIERS TO PULL PLUNGERS.</p>	<p>DIRECTIVES DE DÉMONTAGE</p> <p>Pour libérer un conducteur, insérer un tournevis à lame plate de 1/8 po - 3/16 po dans la fente du poussoir. Consulter la Fig. 4. En utilisant le point de levier en place, soulever le poussoir jusqu'à ce qu'il soit en position "haute". Retirer le conducteur. NE PAS TIRER LES POUSSOIRS AVEC DES PINCES.</p>	<p>INSTRUCCIONES PARA DESCABLEAR</p> <p>Ver Fig. 4. Para liberar un conductor, inserte un destornillador plano de 1/8" - 3/16" (3 – 5 mm) en la ranura del émbolo. Ver Fig. 4. Usando el punto de apalancamiento proporcionado, levante el émbolo hasta que esté en la posición hacia arriba. Retire el conductor. NO UTILICE ALICATES PARA TIRAR DE LOS ÉMBolos.</p>																																																												
<p>Hubbell Products México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su criterio juicio en un plazo no mayor de 90 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal y no será válida en los siguientes casos</p> <ol style="list-style-type: none"> Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador responsable. <p>El vendedor no otorga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales inherentes a su uso.</p> <p>Para hacer efectiva la garantía bastara la presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió o bien la factura, recibo o comprobante.</p> <p>Modelo: _____ Marca: _____ Fecha de compra: _____</p> <p>Importado por HUBBELL PRODUCTS MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. Calle 5 Sur # 104, Parque industrial Toluca 2000, Toluca Edo de México. C.P. 50200 Tel.:(722) 980 0600</p>																																																														

Illustrations/Illustrations/Figuras

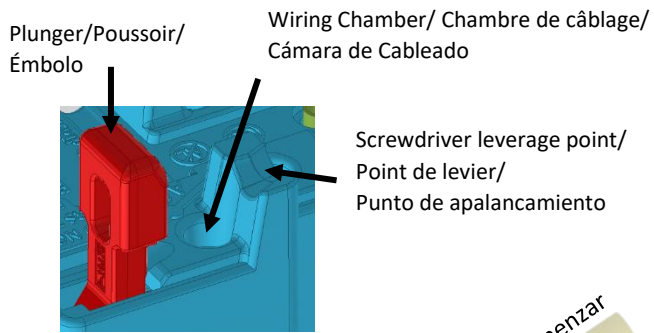


Fig. 1

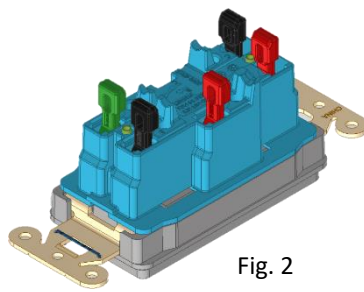


Fig. 2

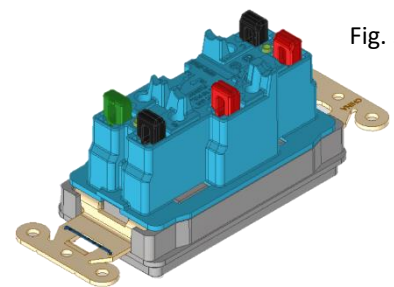


Fig. 3

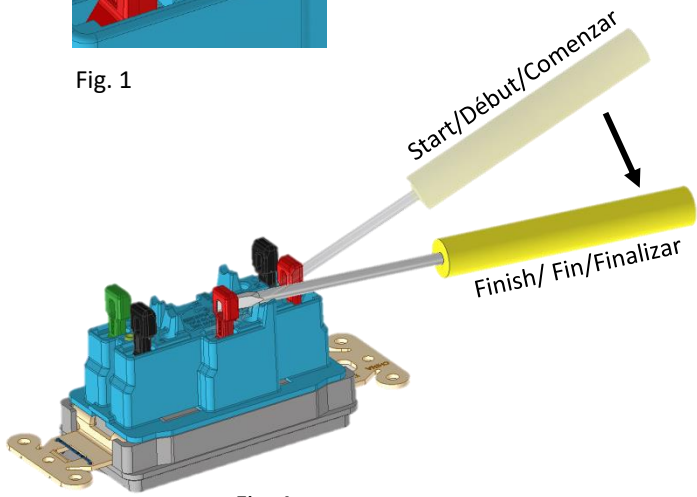


Fig. 4

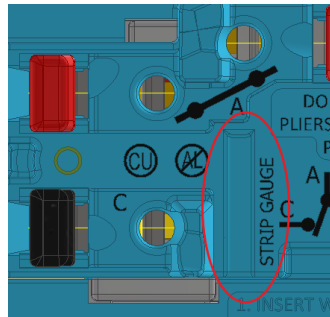


Fig. 5

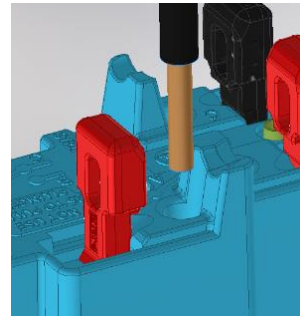


Fig. 6


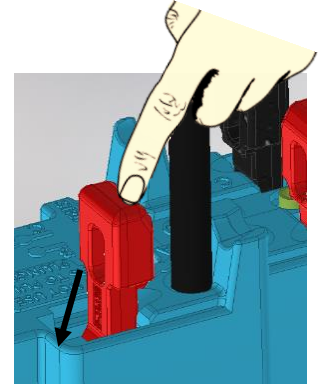


Fig. 7

Hubbell EDGEConnect™ Switches – Wiring Diagrams
 Commutateurs Hubbell EDGEConnect™ - Schémas de câblage
 Hubbell EDGEConnect™ Interruptores - Diagramas de cableado

Single-Pole/Unipolaire/ Polo único

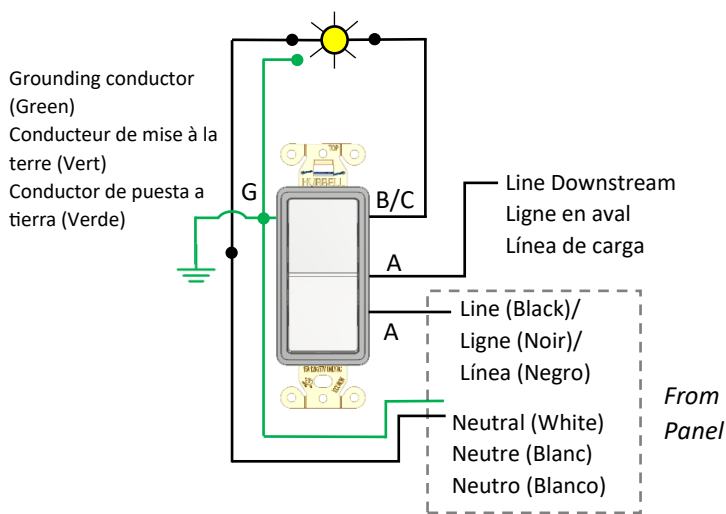

3-Way/3 Voies/3 Vías

