

HUBBELL SAFETY-SHROUD™ TWIST-LOCK®

MADE IN U.S.A.

PATENTS PENDING

FLUSH RECEPTACLES

Safety-Shroud™ Function

Reduces the likelihood of inadvertent contact with the blades when connecting or disconnecting Safety-Shroud™ plugs while receptacle is energized. Complies with California Code of Regulations Title 8, Electrical Safety Orders, Article 51, Subsection 2510.7 (b). Reduces exposure to arcing when connecting or disconnecting Safety-Shroud™ plugs under load. Receptacle is designed for Type 1 (indoor use) applications only. Connecting a plug for a different Type designation will result in a Type 1 (indoor use) application for the entire connection. Can be connected to most equivalently-rated NEMA-Locking plugs for Type 1 (indoor use) applications.

GENERAL INFORMATION

- NOTICE:** For installation by a qualified electrician in accordance with national and local electrical codes and the following instructions.
- CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK.** Disconnect power before installing. Never wire energized electrical components.
- CAUTION: USE COPPER CONDUCTORS ONLY.**
- Check that the device's type and rating are suitable for the application.
- Select conductors having 90°C or higher rated insulation having sufficient ampacity in accordance with the 60°C column of National Electrical Code® Table 310-16 or Canadian Electrical Code Table 2.


WIRING INSTRUCTIONS

- Remove conductor insulation:
 - 3 wire devices: 5/8 inch (16 mm)
 - 4 wire devices: 11/16 inch (17 mm)
 - 5 wire devices: Green conductor 7/16 inch (11 mm)
 Other conductors: 11/16 inch (17 mm)
 - DO NOT TIN CONDUCTORS.
 - CAUTION:** Mounting Not grounded. CONNECT GREEN (OR BARE) GROUNDING WIRE.
 - Loosen terminal screws. Insert conductors fully into proper terminals as identified in Table 1.
 - Tighten terminal screws to 18 lb•in (2.0 N•m) of torque.
- TAKE CAUTION THAT THERE ARE NO STRAY WIRE STRANDS.**
- Four #8 Plastite® type screws are provided for installation of Receptacle Flange to the Mounting Plate. Tighten screws to 10 lb•in (1.2 N•m) of torque.

Refer to diagram for detailed installation instructions.

(Plastite® is a registered trade mark of Camcar division of Textron, Inc.)

Table 1

| TERMINAL POLARITY IDENTIFICATION TABLE | |
|---|---|
| TERMINAL | CONDUCTOR |
| Green, Green Hex Head Screw  | Equipment Grounding Conductor (Green or Green/Yellow or Bare) |
| White Screw "White", "N" | Grounded Circuit Conductor Neutral (White or Gray) |
| Brass/Black Screw, "X", "Y", "Z" | Ungrounded Circuit Conductor, Line (Not Green, Not White) |

Wiring Device-Kellems
Hubbell Incorporated (Delaware)
185 Plains Road
Milford, CT 06460-8897
(203) 882-4800

PD1289 (PAGE 1)

PRINTED IN U.S.A.

Rev. 10/98

HUBBELL SAFETY-SHROUD™ TWIST-LOCK™

FABRIQUÉ AUX É.-U.

BREVETS EN INSTANCE

PRISES AFFLEURANTES

Fonction Safety-Shroud™

Réduit la probabilité de contact fortuit avec les lames lors du branchement ou du débranchement de fiches Safety-Shroud™ alors que la prise est sous tension. Conforme au Code de réglementation de la Californie, Titre 8, Ordonnances sur la sécurité électrique, article 51, sous-section 2510.7 (b). Réduit la probabilité d'exposition aux arcs lors du branchement ou du débranchement des fiches Safety-Shroud™ d'un circuit porteur de charge. La prise est conçue pour les applications de Type 1 (intérieur) seulement. Le branchement d'une fiche ayant une désignation de type différente maintient la désignation de Type 1 (intérieur) pour l'ensemble du raccordement. Peut être raccordée à la plupart des fiches verrouillables considérées équivalentes à NEMA pour les applications de Type 1 (intérieur).

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- AVIS** - Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux et selon les directives suivantes
- ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.** Débrancher le circuit avant de procéder au montage. Ne jamais câbler des composants électriques dans un circuit sous tension.
- ATTENTION - EMPLOYER UNIQUEMENT DES CONDUCTEURS EN CUIVRE**
- S'assurer que le type et les caractéristiques nominales de ce dispositif conviennent à l'application.
- Choisir des conducteurs dont la résistance thermique de l'isolant est de 90°C ou plus et de capacité de courant admissible suffisante selon le Code canadien de l'électricité, tableau 2.


DIRECTIVES DE CÂBLAGE

- Dénuder les conducteurs :
 - dispositifs à 3 fils : 16 mm
 - dispositifs à 4 fils : 17 mm
 - dispositifs à 5 fils : fil vert 11 mm
 autres fils : 17 mm
 - NE PAS ÉTAMER LES CONDUCTEURS.
 - ATTENTION** - Le montage N'EST PAS mis à la terre. CONNECTER LE FIL VERT (OU NU) DE MISE À LA TERRE.
 - Desserrer les vis de borne. Insérer les conducteurs à fond dans les bornes appropriées selon les indications du tableau 1.
 - Serrer les vis de borne à un couple de 2,0 N•m.
- S'ASSURER QUE TOUS LES BRINS SONT BIEN INSÉRÉS.**
- Quatre vis Plastite™ N° 8 sont fournies pour fixer le rebord de la prise à la platine de montage. Serrer les vis à un couple de 1,2 N•m.

Se reporter au schéma pour les directives de montage détaillées.

(Plastite™ est une marque déposée de Camcar, une division de Textron, Inc.)

Tableau 1

| TABLEAU DE REPÉRAGE DES BORNES | |
|---|---|
| BORNE | CONDUCTEUR |
| Vert. Vis verte à tête hexagonale  | Conducteur de MALT* de l'appareil (Vert ou vert et jaune ou nu) |
| Vis blanche «Blanche», «N» | Conducteur d'alimentation mis à la terre. Neutre (blanc ou gris) |
| Vis noire ou en laiton, «X», «Y», «Z» | Conducteur d'alimentation non mis à la terre. Vivant (ni vert ni blanc) |

*MALT = mise à la terre

HUBBELL SAFETY-SHROUD™ TWIST-LOCK™

HECHO EN E.U.A.

PATENTES EN TRÁMITE

TOMACORRIENTES AL RAS

Función Safety-Shroud™

Reduce la probabilidad de contactos involuntarios con las patas al conectar o desconectar las clavijas Safety-Shroud™ mientras el tomacorriente está energizado. Se ajusta al Código reglamentario de California, Título 8, Normas de seguridad eléctrica, Artículo 51, Subsección 2510.7 (b). Reduce la exposición a contactos de arco al conectar o desconectar clavijas Safety-Shroud™ con un circuito en carga. El tomacorriente está diseñado para aplicaciones de Tipo 1 (interior) únicamente. Conectar una clavija de un tipo de designación diferente producirá una aplicación de Tipo 1 (interior) para toda la conexión. Puede conectarse con la mayoría de las clavijas con traba de características equivalentes a NEMA para aplicaciones de Tipo 1 (interior).

INFORMACIÓN GENERAL

- AVISO** - Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales, y siguiendo estas instrucciones.
- RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO.** Desconectar la corriente antes de la instalación. No conectar nunca componentes eléctricos en un circuito energizado.
- CUIDADO** - UTILIZAR SOLAMENTE CONDUCTORES DE COBRE
- Asegurarse de que el tipo y las características nominales del dispositivo sean apropiados para la aplicación.
- Elegir conductores con una resistencia térmica del aislante de 90°C o más y de capacidad eléctrica suficiente según la columna 60°C de la tabla 310-16 de la Norma oficial mexicana - NOM-001-SEMP.


INSTRUCCIONES DE CABLEADO

- Pelar los conductores
 - dispositivos de 3 hilos: 16 mm
 - dispositivos de 4 hilos: 17 mm
 - dispositivos de 5 hilos: conductor verde 11 mm
 otros conductores 17 mm
 - NO ESTAÑAR LOS CONDUCTORES
 - CUIDADO** - Instalación no puesta a tierra. CONECTAR EL HILO VERDE (O DESNUDO) DE PUESTA A TIERRA.
 - Aflojar los tornillos de los bornes. Insertar los conductores hasta el fondo en los bornes correspondientes, como se indica en la Tabla 1.
 - Ajustar los tornillos de los bornes con un par de 2,0 N•m.
- ASEGURARSE DE QUE NO QUEDEN HILOS SUELTOS.**
- Se proveen cuatro tornillos de tipo Plastite™ N° 8 para la instalación del reborde del tomacorriente sobre la placa de montaje. Ajustar los tornillos con un par de 1,2 N•m.

Véanse en el diagrama las instrucciones detalladas de instalación.

(Plastite™ es una marca comercial registrada de la División Camcar de Textron, Inc.)

Tabla 1
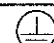
| TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS BORNES | |
|---|--|
| BORNE | CONDUCTOR |
| Verde. Tornillo verde de cabeza hexagonal  | Conductor de puesta a tierra del equipo (verde o verde y amarillo o desnudo) |
| Tornillo blanco «Blanco», «N» | Conductor de alimentación puesta a tierra, Conductor neutro (blanco o gris) |
| Tornillo de latón o negro «X», «Y», «Z» | Conductor de alimentación no puesto a tierra. Vivo (ni blanco ni verde) |



WIRING DIAGRAMS • SCHEMAS DE CÂBLAGE • DIAGRAMAS DE CABLEADO

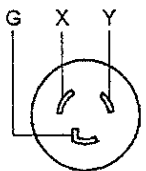


Fig. W-1

250 V
2 POLE, 3 WIRE
2 PÔLES, 3 FILS
2 POLOS, 3 HILOS

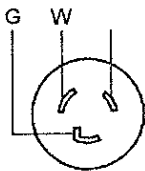


Fig. W-2

125V
277 V
2 POLE, 3 WIRE
2 PÔLES, 3 FILS
2 POLOS, 3 HILOS

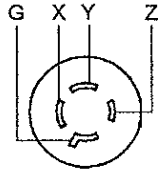


Fig. W-3

3 Ø 250 V
3 Ø 480 V
3 Ø 600 V
3 POLE, 4 WIRE
3 PÔLES, 4 FILS
3 POLOS, 4 HILOS

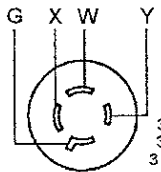


Fig. W-4

125/250 V
3 POLE, 4 WIRE
3 PÔLES, 4 FILS
3 POLOS, 4 HILOS

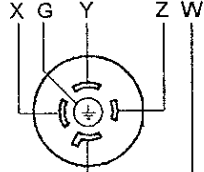


Fig. W-5

3 Ø Y 120/208 V
4 POLE, 5 WIRE
4 PÔLES, 5 FILS
4 POLOS, 5 HILOS

Tableau des caractéristiques nominales des dispositifs Safety-Shroud^{MC} Twist-Lock^{MD}

Tabla de características nominales de los dispositivos Safety-Shroud^{MC} Twist-Lock^{MR}

Safety-ShroudTM Twist-Lock[®] Rating Tabulation

| CAT. NO. N° de référence N° de catálogo | AMPERES AMPÈRES AMPERIOS | VOLTS | DIAGRAM SCHEMA DIAGRAMA |
|---|--------------------------------|---------------|-------------------------------|
| HBL2310SR2 | 20 | 125 | W-2 |
| HBL2320SR2 | 20 | 250 | W-1 |
| HBL2330SR2 | 20 | 277 VAC | W-2 |
| HBL2610SR2 | 30 | 125 | W-2 |
| HBL2620SR2 | 30 | 250 | W-1 |
| HBL2410SR2 | 20 | 125/250 | W-4 |
| HBL2420SR2 | 20 | 3 Ø 250 | W-3 |
| HBL2430SR2 | 20 | 3 Ø 480 | W-3 |
| HBL2710SR2 | 30 | 125/250 | W-4 |
| HBL2720SR2 | 30 | 3 Ø 250 | W-3 |
| HBL2730SR2 | 30 | 3 Ø 480 | W-3 |
| HBL2740SR2 | 30 | 3 Ø 600 | W-3 |
| HBL2510SR2 | 20 | 3 Ø Y 120/208 | W-5 |
| HBL2810SR2 | 30 | 3 Ø Y 120/208 | W-5 |

WIRING INSTRUCTIONS

English

- Position mounting plate over electrical box; note orientation of arrow marking.
 - Fasten mounting plate to electrical box using four #6-32 screws provided.
 - Strip insulation from conductors per wiring instructions and install conductors in receptacle per wiring diagrams; tighten terminal screws to 18 lb•in (2.0 N•m) of torque.
 - Position receptacle flange over mounting plate; fasten to mounting plate using four #8-16 Plastite type screws provided; tighten to 10 lb•in (1.2 N•m) of torque.
 - Position wallplate over mounting plate and receptacle; fasten to mounting plate using four #6-32 x 3/8" screws provided; tighten screws to 10 lb•in (1.2 N•m) of torque.
- A Existing or user-supplied 2-gang electrical box. Deep box is required.
- B Drill points in flanges are provided for existing installations using RACO Cat. N° 242 & 257 electrical boxes installed without mud ring RACO Cat. N° 778 & 841. If needed, drill through flange using appropriate size drill and fasten with four #6-32 screws provided.

MÉTHODE DE CÂBLAGE

Français

- Disposer la platine de montage sur la boîte électrique; noter la position de la flèche.
 - Fixer la platine de montage à la boîte électrique à l'aide des quatre vis N° 6-32 fournies.
 - Dénuder les conducteurs selon les directives de câblage et les raccorder à la prise conformément au schéma de câblage. Serrer les vis de borne à un couple de 2,0 N•m.
 - Disposer le rebord de la prise sur la platine de montage; la fixer à la platine au moyen des quatre vis de type Plastite^{MD} N° 8-16 fournies. Serrer les vis à un couple de 1,2 N•m.
 - Disposer la plaque murale sur la platine de montage et la prise. Fixer à la platine de montage au moyen des quatre vis N° 6-32 x 10 mm fournies. Serrer les vis à un couple de 1,2 N•m.
- A Boîte électrique double existante ou fournie par l'usager; boîte profonde requise.
- B Le rebord porte des repères de perçage destinés aux installations existantes munies de boîtes électriques RACO N° de référence 242 et 257 sans couronne adaptatrice RACO N° de référence 778 et 841. Au besoin percer le rebord avec un foret de calibre approprié et le fixer à l'aide de quatre vis n° 6-32 fournies.

INSTRUCCIONES DE CABLEADO

Español

- Colocar la placa de montaje sobre la caja eléctrica; observar la orientación de la flecha.
 - Ajustar la placa de montaje a la caja eléctrica utilizando los cuatro tornillos N° 6-32 provistos.
 - Pelear los conductores según las instrucciones de cableado e instalar los conductores en el tomacorriente según los diagramas de cableado; ajustar los tornillos de los bornes con un par de 2,0 N•m.
 - Colocar el rebord de la tomacorriente sobre la placa de montaje; fijarlo a la placa de montaje usando los cuatro tornillos de tipo Plastite N° 8-16 provistos; ajustar con un par de 1,2 N•m.
 - Colocar la placa de pared sobre la placa de montaje y el tomacorriente; fijarla a la placa de montaje usando los cuatro tornillos N° 6-32 x 10 mm provistos; ajustar los tornillos con un par de 1,2 N•m.
- A Caja eléctrica doble existente o suministrada por el usuario; se requiere una caja profunda.
- B Se proporcionan puntos de perforación en el rebord para las instalaciones existentes que utilicen cajas eléctricas RACO N° de cat. 242 y 257 instaladas sin aro adaptador RACO N° de cat. 778 y 841. Si es necesario, perforar el rebord utilizando un taladro de tamaño apropiado y ajustar con los cuatro tornillos N° 6-32 provistos.

